

P O L I T E C H N I K A

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA
WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

Ś L A Ś K A

ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 237 11 27
rb2@polsl.pl

KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

NIP: 631-020-07-36 / REGON: 000001637 / ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE / NR RACHUNKU: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

L.dz. 326 / RB-2 / 09 / 10

GLIWICE, dnia 16.12.2009 r.

**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
ul. Francuska 12
40-015 Katowice**

Dotyczy: badań stanu konstrukcji dworca PKP w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo nr K-PT-RW/4161/11262/1/09 z dnia 07.12.2009r. uprzejmie informuję, że zgodnie z umową z firmą NEINVER Polska Sp. z o.o. Katedra Konstrukcji Budowlanych w lipcu br. wykonała I etap badań stanu konstrukcji zasadniczych elementów dworca w Katowicach. Umowa przewidywała przeprowadzenie dalszych badań i analiz w ramach kolejnych czterech etapów, których uruchomienie miało następować sukcesywnie na podstawie pisemnej zgody Zleceniodawcy (Neinver). Podsumowanie badań, opracowanie zaleceń i wnioski końcowe planowano zamieścić w ostatniej części sprawozdania z etapu V, który zgodnie z umową zamierzano zakończyć 30.11.2009r. Robocze wyniki badań etapu I bez analizy i wniosków Katedra Konstrukcji Budowlanych przekazała firmie Neinver 31.07.2009r. Od tego momentu Zleceniodawca nie wykazał już zainteresowania dalszą realizacją badań, natomiast na podstawie pojedynczych, skrajnie niekorzystnych, wartości podanych w wynikach roboczych rozpoczął lansowanie tezy, że korozyjny stan konstrukcji jest zły i wymaga wyburzenia obiektu. Takie stanowisko nigdy nie było sformułowane przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych i rozmija się z wnioskami uogólniającymi wyniki badań.

W sierpniu br. prasa przedstawiła prezentowane na konferencji w Katowicach zamierzenia wyburzenia konstrukcji kielichowych słupów dworca, uzasadniając konieczność rozbiórki jakoby niekorzystnymi wynikami badań naszej Katedry. Ponieważ uważaliśmy taki obrót sprawy za manipulację, więc nie zważając na brak finansowania Katedra opracowała wersję końcową sprawozdania z badań etapu I, zawierającą analizę wyników badań oraz wnioski końcowe. Sprawozdanie końcowe zostało przesłane firmie Neinver na początku października br.

Końcowy fragment tego sprawozdania (str. 117-123) zawierający podsumowanie badań i wnioski końcowe dołączam do pisma. Punkt 4) wniosków końcowych wyraźnie określa warunki eksploatacyjne umożliwiające istotne ograniczenie rozwoju korozji zbrojenia w powłokowych elementach konstrukcyjnych budynku dworca.

Z wyrazami szacunku

**Kierownik Katedry
Konstrukcji Budowlanych**

Prof. dr hab. inż. Adam Zybura



P O L I T E C H N I K A

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA

WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

Ś L A Ś K A

ul. Akademicka 5

44-100 Gliwice

tel./fax +48 32 237 11 27

rb2@rb.polsl.pl

KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

NIP: 631-020-07-36 / REGON: 000001637 / ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE / NR RACHUNKU: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Nazwa opracowania:

**BADANIE STANU TECHNICZNEGO
GŁÓWNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
DWORCA PKP W KATOWICACH**

Etap I. Badania konstrukcji powłokowej dachu
wraz ze słupami i fundamentami – wersja końcowa

NB-162/RB-2/09

+ 3 załączniki

Zleceniodawca:

**Neinver Polska Sp. z o.o.
pl. Czerwca 1976 r. 6
02-495 Warszawa**

Zespół autorski:

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski

Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Dr inż. Radosław Jasiński

Dr inż. Tomasz Jaśniok

Dr inż. Mariusz Jaśniok

Dr inż. Adam Piekarczyk

Mgr inż. Katarzyna Domagała

Mgr inż. Iwona Seweryn

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

**Kierownik Katedry
Konstrukcji Budowlanych**

Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Gliwice, lipiec 2009 r.

12. Podsumowanie badań

12.1. Beton i stal

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciętych z konstrukcji rdzeni betonowych można stwierdzić, że:

- a) Beton pobrany z **powłok konstrukcji dachu** spełnia wymagania obecnej **klasy C30/37**, a charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie rozumiana jako 5% kwantyl wytrzymałości na ściskanie w przypadku zbadanych próbek wynosi $f_{c,cube}^G = 32,5$ MPa. Badania niszczące betonu **pobranego ze słupów konstrukcji** pozwalają na przyporządkowanie go **do klasy C30/37**, a wartość 5% kwantyla wytrzymałości betonu słupów w przypadku betonu słupów wynosi $f_{c,cube}^G = 34,4$ MPa,
- b) Rozpatrując łącznie beton powłok i słupów badania niszczące pozwalają na zakwalifikowanie go **do klasy C30/37**, a wartość 5% kwantyla wytrzymałości betonu słupów w przypadku betonu słupów wynosi $f_{c,cube}^G = 32,1$ MPa,
- c) Na podstawie badań próbek pobranych z fundamentów zgodnie z normą normy PN-EN 13791:2008 **beton spełnia wymagania stawiane klasie C20/25**, a wartość kwantyla rzędu 5% rozkładu wytrzymałości na ściskanie wynosi $f_{c,cube}^G = 23,6$ MPa,
- d) Wytrzymałość charakterystyczna betonu powłok wynosi $f_{c,cube}^G = 32,5$ MPa jest zatem wyższa od odpowiadającej zakładanemu w projekcie [1.2] betonowi marki $R_w = 200$ równej $f_{c,cube}^G = 22,7 \div 18,3$ MPa,
- e) Wytrzymałość charakterystyczna betonu słupów wynosi $f_{c,cube}^G = 34,4$ MPa jest zatem wyższa od odpowiadającej zakładanemu w projekcie [1.2] betonowi marki $R_w = 170$ równej $f_{c,cube}^G = 20,8 \div 18,3$ MPa,
- f) Również kiedy łącznie rozpatrzone zostanie beton powłok i słupów uzyskuje się wytrzymałość charakterystyczną równą $f_{c,cube}^G = 32,1$ MPa, która jest wyższa od odpowiadającej zakładanemu w projekcie [1.2] betonowi marki $R_w = 170$ lub 200,
- g) Wytrzymałość charakterystyczna betonu fundamentów wynosi $f_{c,cube}^G = 23,6$ MPa jest zatem wyższa od odpowiadającej zakładanemu w projekcie betonowi marki $R_w = 170$ równej $f_{c,cube}^G = 19,6 \div 15,8$ MPa,
- h) Jakkolwiek podane wyniki dotyczą ściśle jedynie badanych elementów, to można wnosić, z uwagi na równomierność rozrzutu tych wyników, że są w przybliżeniu reprezentatywne dla wszystkich analogicznych elementów, z wyjątkiem

fundamentów z których pobrana liczba odwiertów nie pozwala jeszcze na takie uogólnienie.

- i) W wyniku przeprowadzonych badań sklerometrycznych uzyskano znaczne rozbieżności w uzyskanych wartościach wytrzymałości na ściskanie, które mogą być wynikiem błędów pomiarowych oraz stosunkowo niewielką liczbą pomiarów w poszczególnych elementach. **Z tego też powodu wyniki sklerometryczne traktować należy wyłącznie orientacyjnie w kategoriach jakościowych. W obliczeniach należy posługiwać się wytrzymałościami wyznaczonymi na próbkach rdzeniowych. Zasadne byłoby dokonanie pomiarów dodatkowych w powłokach układów A2 i A6, oraz słupów tam gdzie wykonano niewielką liczbę pomiarów oraz w układach A2 i A7.**

Na podstawie przeprowadzonych badań niszczących prętów stwierdzono, że:

- j) **w przypadku stali żebrowanej pobranej z żebra (próbka B) średnicy 22 mm** uzyskano granicę plastyczności równą $R_{eH} > 376,6$ wytrzymałość na rozciąganie $R_m > 570,5$ MPa oraz odkształceń przy największej sile $A_{gt} = 4,9\%$. W projekcie [1.2] zakładano stal średnicy 23,3 mm ($3\phi 23,3$ w żebrach promieniowych dołem) o obliczeniowej granicy plastyczności $Q_r = 360$ MPa i wytrzymałości na rozciąganie $R_r = 520-620$ MPa klasy A-II znaku 18G2. **Zastosowana stal spełnia wymagania projektu [1.2] pod względem granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie,**
- k) **dla prętów średnicy 6 mm** uzyskano umowne granice plastyczności w przedziale $R_{p02} > 205,4 - 307,9$ MPa i wytrzymałość na rozciąganie $R_m > 256,6 - 374,4$ MPa, odkształcenia przy największej sile $A_{gt} > 5,9 - 9,7\%$. W projekcie [1.2] przyjęto stal klasy A-0 znaku St0S średnicy 6 mm o obliczeniowej granicy plastyczności $Q_r = 250$ MPa. **W przypadku pręta pobranego z odkrywki C uzyskano wartości wyższe niż w projekcie [1.2] natomiast wyniki dla pręta pobranego z odkrywki A ze względu na znaczne uszkodzenia powstałe w trakcie wykuvania nie można uznać za mało wiarygodne.**
- l) **również pręt średnicy 8 mm** (zgodny z projektem [1.2] pod względem średnicy) **pobraną z odkrywki E** dla którego uzyskano umowną granicę plastyczności równą $R_{p02} = 383,8$ MPa i wytrzymałość na rozciąganie $R_m > 447,9$ MPa, odkształcenia przy największej sile $A_{gt} > 8,9\%$ **spełnia wymagania przyjęte w projekcie [1.2] dla stali klasy A-0 gatunku St0S o obliczeniowej granicy plastyczności $Q_r = 250$ MPa.**

- m) ze względu na niewielką liczbę próbek zasadne byłoby dodatkowe pobranie do badań zbrojenia podłużnego żeber promieniowych.

12.2. Rozmieszczenie zbrojenia

Na podstawie badań elektromagnetycznych zbrojenia elementów konstrukcji przekrycia dworca można stwierdzić, że:

- a) na podstawie badań metodą elektromagnetyczną i pomiarów prętów wydobytych z odwiertów średnica prętów użytych do wykonania siatek zbrojeniowych powłoki wynosząca 6 mm i 8 mm jest zgodna z średnicą zbrojenia założonego w projekcie [1.2],
- b) średni rozstaw prętów $\phi 6$ i $\phi 8$ stanowiących zbrojenie powłok w miejscu prowadzonych badań jest zgodny z wartością projektowaną równą 80 mm [1.2],
- c) otulenie betonem prętów zbrojenia powłoki licząc od powierzchni dolnej jest w wypadku prętów średnicy 6 mm w większości przypadków niższa od wartości nominalnej równej 20 mm [1.2]. Ponad 70% zbadanych wartości otulenia było niższe od wartości nominalne, natomiast około 30% wyników badań wskazywało na otulenie zbrojenia betonem o wartości równej lub większej od 20 mm. Dopuszczając 5% tolerancję wartości ramienia sił wewnętrznych można przyjąć, że prawidłowa jest wartość otulenia zbrojenia średnicy 6 mm zawierająca się w przedziale od 18 mm do 22 mm, zatem należy stwierdzić, że globalnie wartości otulenia mniejsze od 18 mm stwierdzono w 41% wszystkich zbadanych punktów oraz wartości otulenia większe od 22 mm w 15% wypadków,
- d) rozkładu empirycznego wartości otulenia betonem prętów średnicy 6 mm danego histogramem przedstawionym na rys. 44 nie można opisać teoretycznym rozkładem normalnym. Jednak można stwierdzić, że 90% wyników pomiarów wskazywało na otulenie o wartości większej lub równej 14 mm oraz mniejszej lub równej 26 mm, licząc od dolnej powierzchni powłoki,
- e) w wypadku prętów o średnicy 8 mm otulenie betonem, licząc od dolnej powierzchni powłoki, ma wartość niższą od nominalnej równej 26 mm [1.2] w 42% zbadanych przypadków oraz wartość większą lub równą od 26 mm w 58% wyników badań. Zakładając 5% tolerancję wartości ramienia sił wewnętrznych można przyjąć, że prawidłowa jest wartość otulenia zbrojenia średnicy 8 mm z przedziału od 24 mm do 28 mm, a zatem należy stwierdzić, że globalnie wartości otulenia

mniej niż 24 mm stwierdzono w 25% wszystkich zbadanych grubości otulin oraz wartości otulenia większe od 28 mm w 28% przypadków,

- f) podobnie jak w przypadku prętów $\phi 6$, rozkładu empirycznego wartości otuliny prętów średnicy 8 mm danego histogramem pokazanym na rys. 46 nie można opisać teoretycznym rozkładem normalnym. **W 90% wyników pomiarów uzyskano wartości otulenia zbrojenia betonem większe lub równe 18 mm oraz mniejsze lub równe 37 mm, licząc od dolnej powierzchni powłoki,**
- g) **w belkach wieńczących istnieje 5 prętów dolnych o średnicy około 20 mm, co jest zgodne z założeniami projektu [1.2].** Grubość otulenia prętów głównych zbrojenia belek wieńczących wyniosła od 26 mm do 37 mm,
- h) w miejscu przeprowadzonych badań **rozstaw strzemion o średnicy 6 mm w belkach wieńczących wynosił średnio 250 mm.** Otulenie betonem strzemion wynosiło od 18 mm do 25 mm,
- i) niemożliwe okazało się skanowanie powierzchni górnych żeber promieniowych w celu określenia górnego zbrojenia nośnego, ze względu na występowanie na górnej powierzchni przekryć warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej o zbyt dużej łącznej grubości oraz najprawdopodobniej stalowej siatki wzmacniającej występujących w jednej z warstw występującej na dachu,
- j) skanowanie bocznych powierzchni żeber promieniowych wskazuje na **istnienie dolnych prętów występujących w dwóch warstwach, co jest zgodne z projektem [1.2].** W wypadku badań średnicy prętów metodą elektromagnetyczną uzyskano średnicę zbrojenia wynoszącą około 25 mm. Grubość otulenia głównego zbrojenia dolnego wynosi od 30 mm do 48 mm, licząc od bocznej powierzchni żeber,
- k) **średnica zbrojenia dolnego zbrojenia podłużnego żebra promieniowego pobranego z konstrukcji (próbka B) wynosiła 22 mm i jest mniejsza od średnicy projektowej równej 23,3 mm. Jeżeli uwzględnione zostaną poprawki walcownicze o wartości $\pm 0,5$ mm przyjmowane przez normę PN-H-93244:1959 dla średnic z przedziału 16,7 – 25,0 wówczas średnica pręta pobranego z żebra jest mniejsza od wartości minimalnej (22,7 mm) dla pręta o nominalnej średnicy 23,3 mm i maksymalnej (22,2 mm) dla pręta nominalnej średnicy 21,7 mm. Z tego też powodu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pobrany pręt miał średnicę nominalną 21,7 czy też 23,3 mm. Dla wyjaśnienia tej kwestii należy pobrać z konstrukcji kilka prętów.**

- l) **rozstaw strzemion w żebrach promieniowych o średnicy 6 mm w miejscach prowadzonych badań wynosił od 200 mm blisko utwierdzenia żebra w słupie do 330 mm w miejscach nieco oddalonych od podparcia żeber.** Otulenie betonem strzemion zawierała się w przedziale od 8 mm do 40 mm, w większości przypadków otulenie wynosiło od 15 mm do 29 mm,
- m) dolne części słupów zawierają od 10 do 15 prętów o średnicy około 16 mm ułożonych wzdłuż pojedynczego boku słupa w średnim rozstawie około 125 mm. **Liczba prętów zbrojenia głównego słupa jest zatem większa lub równa liczbie projektowanej zakładającej zastosowanie 36 prętów $\phi 16$, czyli po 10 prętów wzdłuż każdego boku słupa [1.2].** Otulenie betonem prętów głównych słupa zawierało się w miejscach objętych badaniami w przedziale od 11 mm do 74 mm, większość wyników pomiarów mieści się jednak w granicach od 35 mm do 60 mm,
- n) na obszarze, na którym prowadzono badania dolnych części słupów stwierdzono występowanie **strzemion o średnicy 6 mm lub 8 mm rozstawionych co około 200 mm.** Wartość otulenia strzemion betonem wyniosła od 39 mm do 59 mm, choć większość wyników badań zawierała się w przedziale od 39 mm do 50 mm.

12.3. Zagrożenie korozją zbrojenia

- a) Przeprowadzone w obiekcie pomiary potencjału stacjonarnego zbrojenia i rezystywności betonu słupów i powłok wykazały znikome prawdopodobieństwo korozji wkładek. Z konieczności badania wykonywano w upalnym okresie lipca 2009 r.
- b) Wyniki laboratoryjnych badań polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej wykonanych na pobranych ze słupów, powłok i fundamentu rdzeniach betonowych zawierających fragmenty wyciętych wkładek wskazują, że w warunkach skrajnie wilgotnych zbrojenie może być zagrożone korozją.
- c) Na podstawie pomiarów impedancyjnych stwierdzono, że w wypadku wysuszenia wcześniej wilgotnego betonu szybkość korozji zbrojenia uległa istotnemu zahamowaniu.
- d) Po rozkuciu zbrojenia rdzeni na powierzchni części wkładek zaobserwowano produkty korozji stali.
- e) W celu określenia przyczyn występowania na zbrojeniu korozji w warunkach wilgotnych wykonano badania chemiczne betonu otuliny skierowane na ustalenie

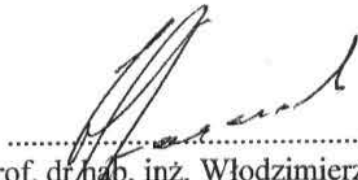
wpływu podanych w aktualnych normach i Eurokodzie 2 czynników – karbonatyzacji i działania chlorków.

- f) Pomiary pH zateżonych modelowych roztworów porowych oraz test fenoloftaleiną wykazały brak korozyjnego zagrożenia zbrojenia karbonatyzacją betonu. Na podstawie analizy chemicznej stwierdzono istnienie w betonie jonów chlorkowych o małym stężeniu nie mogącym aktywizować korozyjnie stali zbrojeniowej. Ponieważ podstawowe przyczyny zagrożenia korozją zbrojenia – karbonatyzacja betonu i obecność jonów chlorkowych zostały wykluczone, więc za występowanie procesów korozji w warunkach wilgotnych mogą odpowiadać inne, niezidentyfikowane składniki betonu.
- g) Wobec stwierdzenia w obiekcie w warunkach bardzo suchych (upalny lipiec) małego prawdopodobieństwa rozwoju korozji zbrojenia oraz wykazania metodą spektroskopii impedancyjnej istotnego hamowania szybkości korozji prętów zbrojeniowych po wysuszeniu próbek można stwierdzić, że zagrożenie korozją zbrojenia nie będzie istotne pod warunkiem wyeliminowania możliwości dużego zawilgocenia betonu konstrukcji.

13. Wnioski końcowe

Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do następujących wniosków końcowych

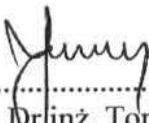
- 1) Wytrzymałość betonu w konstrukcji jest wyższa niż założona w projekcie.
- 2) Gatunki stali zbrojeniowej i rozmieszczenie prętów jest zgodne z projektem.
- 3) Otulenie betonem zbrojenie jest miejscami zaniżone.
- 4) W wypadku usytuowania elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku można przewidywać praktyczne wyhamowanie korozji zbrojenia. W elementach znajdujących się na zewnątrz konieczne jest zastosowanie środków ograniczających niekorzystne wpływy związane z zamakaniem konstrukcji.
- 5) Średnica prętów zbrojenia głównego żeber promieniowych wymaga potwierdzenia przez wykonanie odkrywek i pobór z konstrukcji kilku odcinków.
- 6) Należy dokonać dodatkowych badań fundamentów po ich odkryciu.


.....
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski

Rzeczoznawca budowlany
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budownictwa powszechnego i betonowego. Nr ewid. 34/89 (Urząd Wojewódzki w Katowicach) Nr. CRRB -722/96.

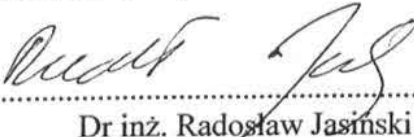
Uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej do sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych. Nr ewid. 2540/64 (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach).

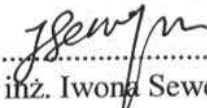
Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/BO/7971/02** – posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 30.04.2010 r.


.....
Dr inż. Tomasz Jaśniok

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. SLK/0973/PWOK/06

Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. **SLK/BO/4263/06** – posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 31.07.2010 r.


.....
Dr inż. Radosław Jasński


.....
Mgr inż. Iwona Seweryn


**Kierownik Katedry
Konstrukcji Budowlanych**


.....
Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

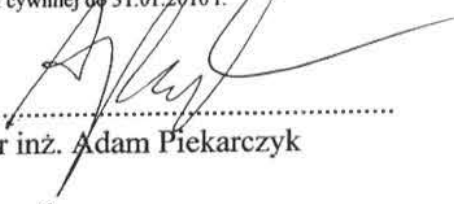
Rzeczoznawca budowlany
w zakresie konstrukcji w budownictwie kubaturowym, tradycyjnym i uprzemysłowionym z powszechnie stosowanych elementów oraz zabezpieczania budowli przed korozją. Nr ewid. So/95/91.

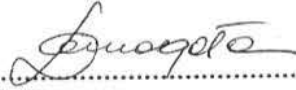
Uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nr ewid. 460/79
Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/BO/7185/01** – posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 31.12.2009 r.


.....
Dr inż. Mariusz Jaśniok

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. SLK/0972/PWOK/05

Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. **SLK/BO/3865/06** – posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 31.01.2010 r.


.....
Dr inż. Adam Piekarczyk


.....
Mgr inż. Katarzyna Domagała